


موضوع: مکت خودرو هنگام شتابگیری اولیه

به کلیه نمایندگان مجاز منتخب C5 و تعمیرگاههای مرکزی

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز منتخب C5 و تعمیرگاههای مرکزی می‌رساند در صورت مواجه شدن با خودروئی که موتور آن هنگام شتابگیری اولیه خصوصاً هنگام گرم شدن موتور، دچار مکت یا اصطلاحاً کپ می‌گردد (که در پی این موضوع احتمال روشن شدن چراغ کنترل موتور در صفحه نشانگرها وجود دارد)، لازم است که عملیات زیر جهت رفع عیب صورت پذیرد:

- ۱- کدهای خطای کامپیوتر موتور را بخوانید و آنها را پاک کنید.
- ۲- مینیفولد هوای ورودی را باز کنید و مسیره‌های ورود هوا به موتور (۱) را در قسمت (a) تمیز کنید.

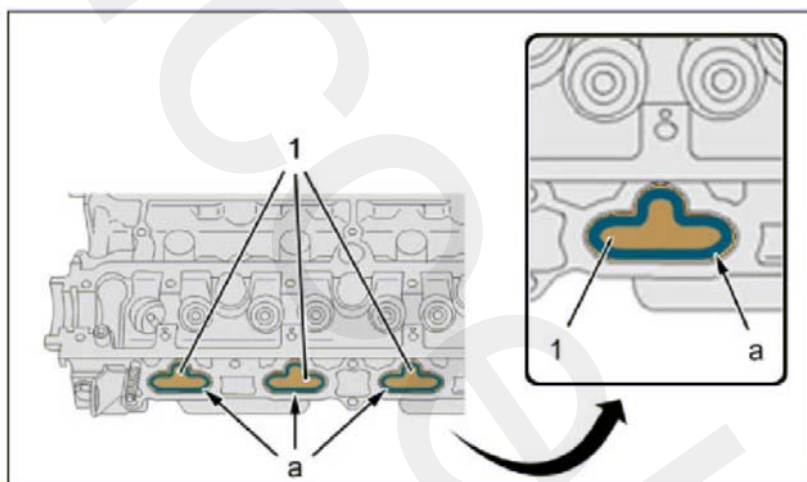

۳- یک قوطی از ماده پاک کننده توصیه شده سیتروئن را داخل باک بریزید و سپس باک خودرو را کاملاً از بنزین پر کنید.

تذکر: صرفاً از ماده پاک کننده مذکور که از شرکت قابل تهیه می‌باشد، استفاده نمایید.

۴- خودرو را به مشتری تحویل داده و به او توضیح دهید که عملکرد موتور بهبود خواهد یافت. ضمناً یک قوطی از مکمل نیز به وی بدهید تا در نوبت بعدی پر کردن باک، از آن استفاده کند. لازم به ذکر است که انجام عملیات فوق ممکن است منجر به رفع کامل ایراد در برخی از خودروها نشود.

کد انجام تمیزکاری مینیفولد: ۱۴۳۱ ۰۹۱۰
 زمان تمیزکاری مینیفولد: ۱,۲ ساعت
 شماره سریال ماده پاک کننده: ۶۰۶۹۸۶
 کد افزودن ماده پاک کننده: IR۱۰ ۱۵۰۱
 زمان افزودن ماده پاک کننده: ۰,۲ ساعت

تهیه کننده	رئیس اداره مهندسی خودرو	مدیر فنی و مهندسی
نام: عباس حسین کلانتر تاریخ: ۸۷/۶/۲۶	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۸۷/۶/۲۶	نام: محمد ابراهیم شریف تاریخ: ۸۷/۶/۲۶