

تاریخ: 1395/05/13

اطلاعیه فنی

شماره: 1395-36




کلید مدرک: 16047

نوع خودرو: هایما

عنوان: نحوه رفع ایراد عدم خنک کنندگی کولر

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروی هایما با عملکرد نامناسب سیستم کولر، ابتدا محل اتصال لوله های رفت و برگشت گاز کولر به کندانسور (تصویر زیر) را با دستگاه نشتی یاب چک کنید. (همچنین می‌توان با قرار دادن دست در محل اتصال لوله ها و وجود چربی، به نشتی گاز کولر از محل اتصال لوله کندانسور پی برد) در صورت محرز بودن نشتی گاز کولر مطابق مراحل زیر اقدام نمائید:

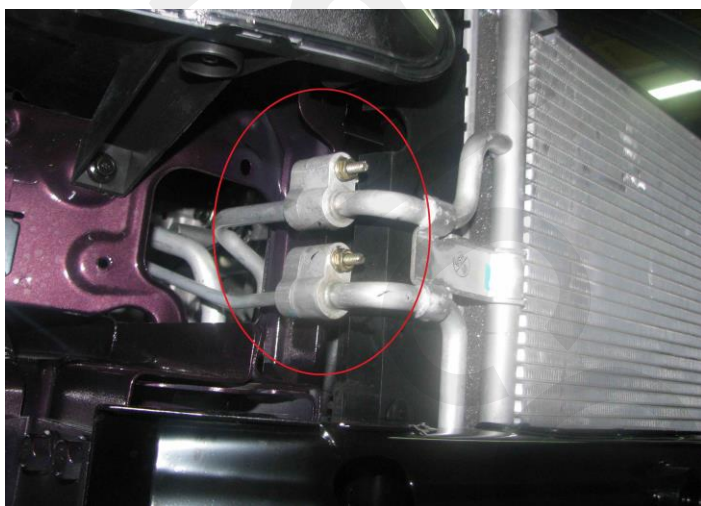

- 1- مطابق دستورالعمل تعمیراتی مهره های نصب لوله های رفت و برگشت گاز کولر به کندانسور را باز کرده و با تعویض اورینگ آببندی سر لوله ها مجددا پیچ ها را بسته و با گشتاور  $10.8 \pm 2$  نیوتن متر به تورک برسائید.
- 2- مجدد به سیستم کولر گاز تزریق نمائید. (میزان گاز کولر خودرو هایما  $560 \pm 25$  گرم است.)

3- خودرو را روشن کرده و کولر خودرو را فعال نموده سپس محل اتصال لوله های رفت و برگشت گاز کولر به کندانسور را بمنظور عدم وجود نشتی، با دستگاه نشتی یاب تست نمائید.

شماره فنی	شرح قطعه
01701057	اورینگ کندانسور کولر

کد اجرت	شرح اجرت
77461	تعویض اورینگ های لوله های کولر
54220C0	معادل اجرت در سیستم جدید

صفحه: 1

تصویب معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالرضا امیدی

از: 1

تایید: مدیریت کیفیت

امضاء: هارون رحیم خادمی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده:

امضاء:

امضاء: مهین پور چوپانی

امضاء: رضا صبوری

امضاء: