

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

اطلاعیه فنی



شماره: ۱۳۹۵-۱۲

کلید مدرک: ۱۵۹۸۸


نوع خودرو: پارس با سیستم CEC

عنوان: روش رفع ایراد عدم عملکرد برف پاک کن در سیستم هوشمند CEC

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروی پژو پارس مجهز به سیستم هوشمند CEC، با ایراد عدم عملکرد مکانیزم برف پاک کن، به منظور رفع عیب لازم است فیوز 5 آمپری F10 واقع در جعبه فیوز داخل اتاق (IPFRB) تعویض گردد.

**نکته:** در صورتی که هنگام عملکرد برف پاک کن، به هر دلیلی مانعی منجر به عدم حرکت آن شود (گیر کند)، فیوز مذکور (F10) می‌سوزد. به عنوان مثال این ایراد وقتی رخ می‌دهد که درب موتور در حالت کاملاً باز باشد و برف پاک کن به حرکت در آید و به لبه پایینی درب موتور گیر کند.

فیوز 5 آمپری F10  
برق (استپ 1 و 2) گذرا از  
مرحله صفر موتور برف  
پاک کن

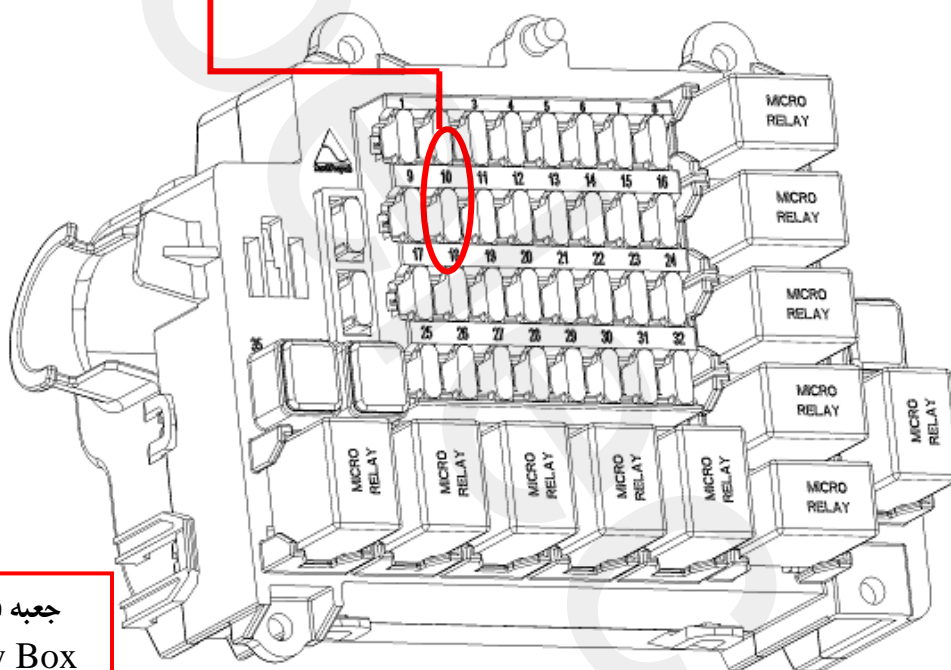

جعبه فیوز و رله داخل اتاق  
IP Fuse & Relay Box  
(IPFRB)

صفحه: 1

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

از: 1

نام: عبدالرضا امیدی  
امضاء:

نام: فریبرز صالحی  
امضاء:

تایید کننده: مسعود چوپانی  
امضاء:

اقدام کننده: محمد علی امیر  
امضاء: